

Forging (फोर्जिंग)

परिभाषा :- धातुओं के प्लास्टिक विरूपण को नियंत्रित कर दाब बलों द्वारा वांछित आकार और साइज में बदलने की क्रिया जिसमें दाब-बल मानव द्वारा, पावर हैमर अथवा विशेष प्रकार की फोर्जिंग मशीन द्वारा लगाया जाता है, इस क्रिया में कार्यरवण्ड से ना धातु को हटाया जाता है ना जोड़ा जाता है

फोर्जिंग क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें - मैटीरियल सामान्यतया रूक बार, बिलेट या ब्लैक होते हैं,

फोर्जिंग क्रिया के लिए धातुओं को पर्याप्त उच्च तापमान में गरम किया जाता है एवं वो या दो से अधिक डाइयों का उपयोग कर दाब-बल लगाया जाता है,

* Classification of Forging

A. ऊर्जा स्रोत के आधार पर

- (i) हस्त/प्रत्यक्ष फोर्जिंग
- (ii) मशीन फोर्जिंग

B. डाई के आधार पर

- (i) ओपन- डाई फोर्जिंग / स्मिथ फोर्जिंग
- (ii) क्लोज्ड डाई फोर्जिंग / इम्प्रेसन डाई फोर्जिंग

C. दाब- बल लगाने की विधि के आधार पर

- (i) पात फोर्जिंग
- (ii) अपसैट फोर्जिंग / स्थूलवर्धन फोर्जिंग
- (iii) प्रेस फोर्जिंग
- (iv) रोल फोर्जिंग
- (v) स्वेजिंग

D. तापमान के आधार पर

- (i) शीत फोर्जिंग (Generally in metals)
- (ii) तप्त फोर्जिंग (Generally in alloys, work hardened metal or strong metals like steel & Iron etc)

B (i)

ओपन डाई फोर्जिंग : ओपन डाइयाँ दो खण्डों में होती हैं जिनके बीच तप्त अवस्था में कार्यखण्ड दबाकर उसके आकार और साइज को बदला जाता है।


धातुखण्ड को डाइयों के बीच उलट पलट कर उसकी शेप शन: शन: (Step by step) परिवर्तित की जाती है क्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के यांत्रिक गुणों में सुधार होता है, उसके भीतर के खाली स्थान तथा संरंध्रता वाले भाग बन्द हो जाते हैं,

इसमें चपटी सतह की फोर्जिंग्स बनायी जाती है।



चपटे डूल
(Flat Tools)

रजक सैट सीमित साइज के फोर्जिंग्स को प्रदान करता है।

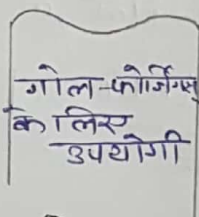

गोल-फोर्जिंग्स के लिए उपयोगी
रस्तेज डूल
(Square Tools)

इसके द्वारा गोल फोर्जिंग्स के साइज में कई परिवर्तन किए जा सकते हैं।



वी डूल
(V-Tools)

↑
[ओपन-डाई फोर्जिंग टूल्स]

ओपन डाई-फोर्जिंग द्वारा की जाने वाली क्रियाएँ,

- (a) कॉगिंग (Cogging) / ब्लॉकिंग / ड्राइंग (Drawing)
धीरे-धीरे कई चकों/कई बार धातुखण्ड में बल लगाया जाता है जिससे धातुखण्ड धीरे-धीरे अपना आकार परिवर्तित करता है।
- (b) अपसेटिंग (Upsetting) :- इस क्रिया में फोर्जिंग की ऊँचाई कम होती है और व्यास बढ़ता है इसमें पूर्णतः ओवरलैपिंग डूल का प्रयोग किया जाता है।


- (iv) हाई ग्रेड इस्पात के कंटेनर्स, लाइनर्स, प्लंजर्स जो स्क्वोजन प्रोसेस में प्रयोग होते हैं के उत्पादन में
- (v) हेली रोलर्स के आर्बर्स बनाने में,
- (vi) इंजन स्वं पम्प आदि के पार्ट्स बनाने में

B (i) 2. क्लोज्ड डाई फॉर्जिंग (closed die forging)
 यह दोटे साइज वाले जटिल आकृति के पीस पर फॉर्जिंग करने की विधि है, डाई का निचला आधा भाग स्क्विल पर और ऊपरी आधा भाग हैमर पर लगा होता है,
 फॉर्जिंग किया में जब मशीन का दाब तप्त धातुखण्ड पर पड़ता है तब वह डाई पर बनी गुहिकाओं के अन्दर पूर्णतया फैलकर भर जाती है अतिरिक्त धातु पतली फिन या फ्लैश के रूप में गुहिकाओं के बाहर निकलकर डाई में फैल जाती है

C 4. [DROP-FORGING] - U-tube link.


पात-फॉर्जिंग हैमर (Drop forging hammers).
 यह हैमर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धान्त पर कार्य करती है इसका मुख्य अंग रजक रैम है जो अपने स्वयं के भार तथा उसके साथ लगी डाई आदि के भार के कारण किसी निश्चित ऊंचाई से स्वतन्त्र रूप से नीचे गिरता है उसे वापस ऊपर उठाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विद्युत मोटर, सम्पीडित-वायु या सम्पीडित वायु का प्रयोग किया जाता है।

(c) एक्सपैंडिंग (Expanding): इस क्रिया में खोखले उत्पादों का व्यास बढ़ाया जाता है। फोर्जिंग को एक एक्सपैंडिंग बार पर सहारा जाता है जिसे रोटेट करके धातु पर बेलने की क्रिया की जाती है जोब की परिधि धीरे-धीरे पतली हो जाती है और कार्यखण्ड का व्यास अनुपातिक रूप में बढ़ता है।

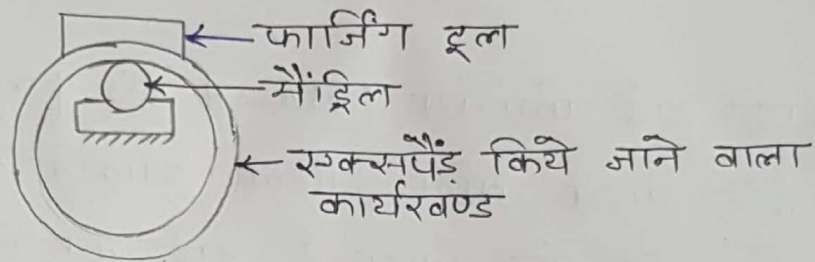

एक्सपैंडिंग क्रिया

(d) हॉलो फोर्जिंग (Hollow forging): इस क्रिया में कार्यखण्ड के हॉलो भाग को एक मैट्रिल पर पकड़ा जाता है तथा टॉप ड्रल और बॉटम ड्रल के बीच दबाव देकर उसकी मोटाई को बढ़ाया जाता है।

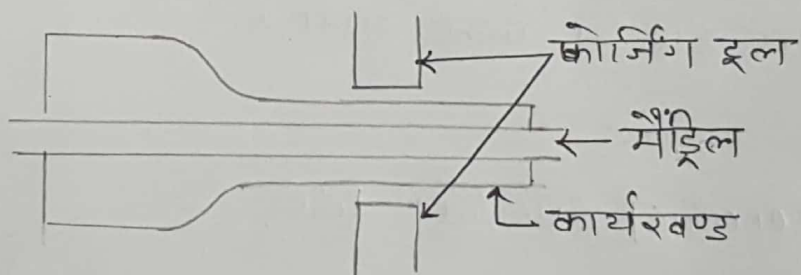


हॉलो फोर्जिंग क्रिया

घुमापन- ड्राई फोर्जिंग के अनुप्रयोग

- (i) विभिन्न शाफ्ट, लोकोमोटिव एक्सल, कैंक पिन, पिस्टन रॉड आदि निर्माण में,
- (ii) विभिन्न ड्राई-ब्लॉक्स बनाने में
- (iii) पंच प्रैसों, मैकेनिकल फॉर्मिंग प्रेसों, रोल मशीनों आदि के पार्ट्स बनाने में


पात-फोर्जन हैमर निम्न प्रकार के होते हैं।

- (i) बैल्ट ड्रॉप हैमर (Belt-drop hammer)
- (ii) बोर्ड-ड्रॉप हैमर (Board-drop hammer)
- (iii) वायुवीय या भाप हैमर (Pneumatic or steam hammer)

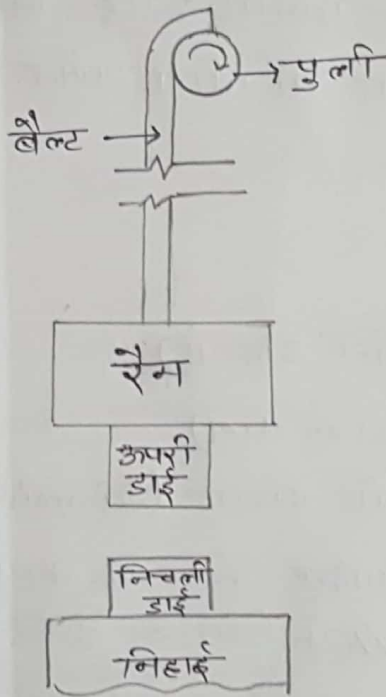

(i)

बैल्ट ड्रॉप हैमर
(बैल्ट के द्वारा रैम को किसी
ऊँचाई तक उठाया सं सहाय
जाता है)

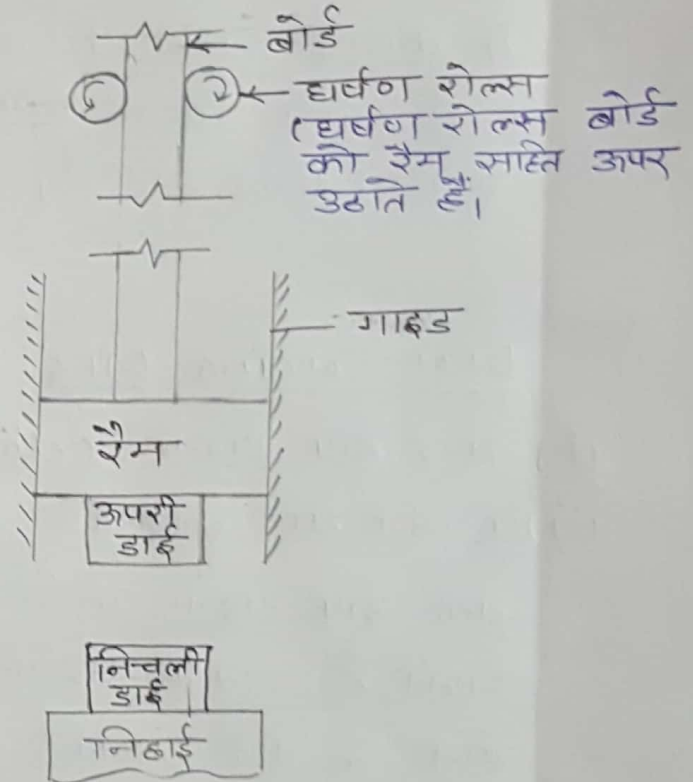

(ii)

बोर्ड ड्रॉप हैमर
बैल्ट के स्थान पर बोर्ड्स
संव घर्षण युक्ति प्रयोग
की जाती है।

- (iii) वायुवीय या भाप हैमर → इस प्रकार के हैमरों में

बल के साथ-साथ भाप या वायुवीय शक्ति द्वारा भी नियंत्रित होता है। इसलिये इन हैमरों को विभिन्न परिवर्तनशील शक्तियों पर संचालित करना अपेक्षाकृत सरल होता है। इन हैमरों की कार्यकारी क्षमता अधिक होती है।

वायवीय तथा भाप हैमर स्कल क्रिया (single acting) अथवा दोहरी क्रिया (double acting) वाले होते हैं। स्कल क्रिया वाले हैमरों की आवश्यक ऊँचाई तक वायवीय या भाप की शक्ति द्वारा उठाया जाता है और वह स्वतन्त्र रूप से गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरता है दोहरी क्रिया ^{रैम का} ऊपर उठना और नीचे गिरना दोनों भाप या वायवीय शक्ति से नियन्त्रित होते हैं।


DROP FORMING DIES (पात फोर्जिंग डाइयाँ)

- (i) बन्द दाप डाइयाँ (closed impression dies)
- (ii) ट्रिमिंग या काट-ढाँट करने वाली डाइयाँ (trimming dies)

बन्द दाप डाइयाँ फोर्जिंग्स का उत्पादन करने के काम आती हैं जबकि ट्रिमिंग डाइयाँ ~~के~~ फोर्जिंग से तैयार होने के बाद उनकी काट-ढाँट करने के काम आती हैं।

- (i) बन्द दाप डाइयाँ (closed impression dies): इन डाइयाँ के शीर्ष डाई (top die) तथा घुँघडाई (bottom die) दो हिस्से होते हैं बन्द दाप डाइयाँ स्कल दाप (single impression) तथा बहु-दाप (multiple impression) वाली हो सकती हैं।

- (a) Single impression die: शीर्ष तथा घुँघडाई दोनों खण्डों में फोर्ज की जाने वाली वस्तु की स्कल दाप (single impression) होती है।

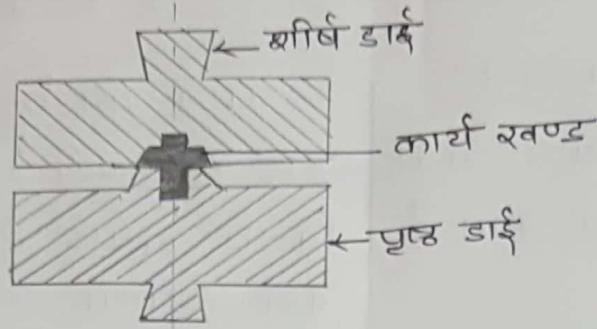


एकल-दाप डाई. (Single impression die)

(b) बहु-दाप डाइयाँ: जब डाई में एक से ज्यादा दोंपें/खानें हो, खानों के अनुसार अनेक कार्यखण्डों पर एक साथ क्रियाएँ की जाती हैं अथवा फोर्ज की जाने वाली वस्तु की प्रारम्भिक अवस्था से अन्तिम आकार प्रदान करने तक सभी क्रियाएँ की जाती हैं, डाई पर बने दाप/खानों दो प्रकार के होते हैं,

(i) प्रारम्भिक दोंपे (Preliminary impression): इनमें धातु खण्ड पर अन्तिम फोर्जिंग क्रिया करने के पहले की तैयारी की जाती है,

(ii) परिष्कृत फोर्जिंग दोंपे (Finish Forging impression): इनमें फोर्जिंग की अन्तिम क्रिया पूर्ण होती है,

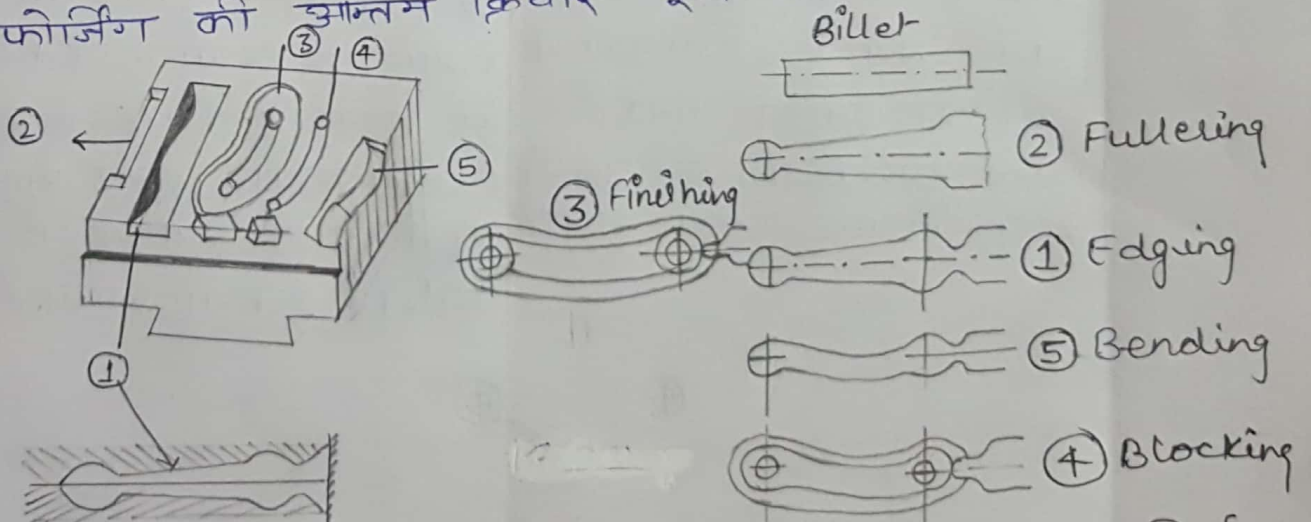

बहु-दाप पात फोर्जिंग डाई द्वारा संयोजक दण्ड का निर्माण

प्रेस फॉर्जिंग तथा पात फॉर्जिंग की तुलना

प्रेस फॉर्जिंग

- i) कार्यखण्ड मै-धीमी गति से दाब लगाया जाता है
- ii) कार्यखण्ड में सममित कठोरता मिलती है क्रिया के बाद
- iii) गिरने वाले अंगों की ऊर्जा का अधिकांश भाग धातु-खण्ड को अन्तरित होता है
- iv) विनिर्माण लागत कम आती है,
- v) प्रेस फॉर्जिंग सममित परिशुद्ध तथा चिकनी होती है
- vi) प्रेस फॉर्जिंग प्रक्रमों का प्रयोग सामान्यतः ऐसे अंगों को सही साइज में लाने में किया जाता है जिन्हें अन्य फॉर्जिंग प्रक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है

पात फॉर्जिंग

डार्क के ऊपरी भाग को किसी ऊर्चा से गिरकर बल लगाया जाता है,

कार्यखण्ड का केन्द्र परिक्षे से कम कठोर होता है

गिरने वाले अंगों की ऊर्जा अधिकांश भाग निहाई तथा हैमर की नींव में शोषित होता है

विनिर्माण लागत अधिक आती है,

रुक्ष तथा असममित होते हैं,

पात फॉर्जिंग प्रक्रमों का प्रयोग ऐसे अंगों का प्लास्टिक रूपान्तरण करने में होता है जिन्हें सिल्ली (ingot) या विलेट आदि मूल धातु-खण्डों से निर्मित किया जाना है,

प्रेस-फोर्जिंग के अनुप्रयोग

- (i) धारक (conduits)
- (ii) लाइनर (liners)
- (iii) शाफ्ट (विभिन्न प्रकार / प्रयोग हेतु)
- (iv) डाई - ब्लॉक्स

प्रेस फोर्जिंग द्वारा हल्की फोर्जिंग्स से लेकर 50 टन तक भार की फोर्जिंग्स निर्मित की जा सकती हैं।

(C) स्थूलवर्धन-फोर्जिंग (upset forging)

धातु-खण्ड के किनारों पर शीर्ष बनाने की विधि है।

■ स्थूलवर्धन फोर्जिंग की डाइयाँ: बन्द दाप डाइयाँ प्रयोग की जाती हैं।

जिसमें एक स्थिर ग्राइपर डाई (stationary gripper die) तथा दूसरी चल ग्राइपर डाई (movable gripper die) होती है।


इस क्रिया में फोर्जिंग डाई ^(moving or stationary) उर्ध्वदिश व्यवस्थित होती है।

(D) रोल-फोर्जिंग (Roll Forging) : इसके द्वारा लम्बे व पतले अंगों का फोर्जिंग किया जाता है जिन्हें लम्बाई में तैपरित अथवा बेलनाकार आकृतियाँ प्रदान करनी हों जैसे स्क्रॉल, चाकू के फलक (knife blade) पत्तीदार स्प्रिंग (leaf springs) etc.

रोल फोर्जिंग की क्रिया के अन्तर्गत प्रारम्भिक धातु-खण्ड को दो रोल - डाइयाँ या फोर्जिंग रोलर्स के बीच में रखा जाता है जो कि अर्ध-बेलनाकार आकृति के होते हैं।

रोल-डाइयों एवं फॉर्जन रोलर्स में फॉर्ज की जाने वाली धातु की आकृति के समान खाँचे बने होते हैं।


धातु खण्ड को वांछित आकार देने के लिए एक से अधिक बार रोल-डाइयों के बीच से गुजरना पड़ता है जिसे पास सं. (No. of Pass) कहते हैं।

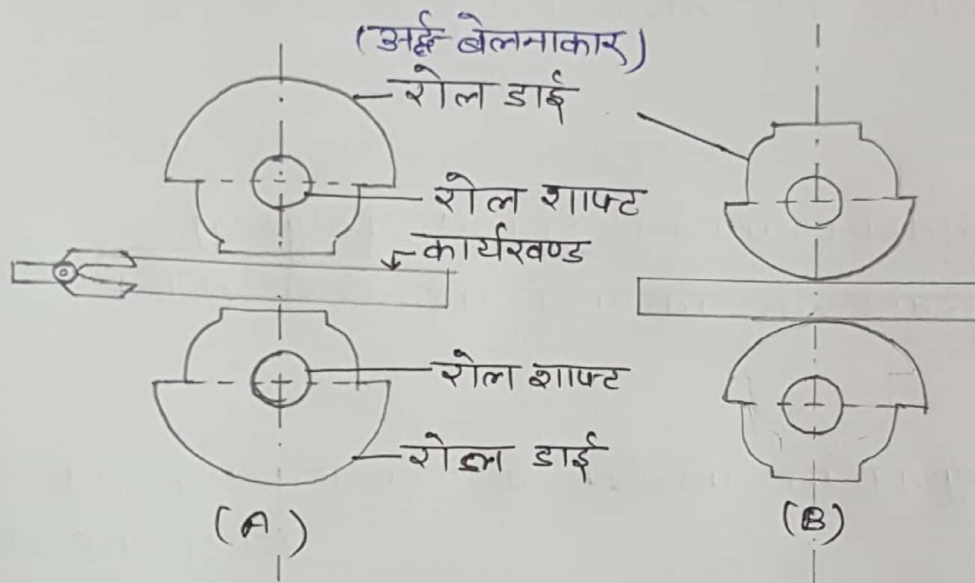


रोल फॉर्जन का क्रिया सिद्धान्त

चित्र (A) में रोल खुली स्थिति में हैं इस अवस्था में तप्त कार्यखण्ड को रोलर्स के बीच में रखा जाता है, चित्र (B) में रोलर्स की बन्द स्थिति दिखाई गयी है जिसमें धातुखण्ड को रोल डाई के खाँचे में जकड़ा गया है रोलर्स की घुमाव-गति के कारण धातुखण्ड एक सिरे से दूसरे सिरे तक बलपूर्वक पहुँच जाता है, जब डाइयाँ पुनः अपनी खुली स्थिति में आ जाती हैं तो धातु खण्ड को दूसरे अनुकूल खाँचे में जकड़ लिया जाता है और वांछित आकार प्राप्त करने तक क्रिया को बार-बार दोहराया जाता है।

- (E) स्वेजिंग (Swaging): इस क्रिया के द्वारा फोर्जित लिये गए पार्ट्स के उन हिस्सों को स्मूथ किया जाता है, जिन्हें चिकना और स्वच्छ बनाने की आवश्यकता हो,
- (ii) फोर्जित पार्ट के सिलिण्ड्रीकल हिस्सों को एक समान गोलाकार बनाने या टेपरित करने हेतु भी इस क्रिया को प्रयोग किया जाता है,
- (iii) साधारण कार्यों के लिए हस्त औजार जबकि अधिक शुद्धता के लिए स्वेजिंग डाइयों का प्रयोग किया जाता है

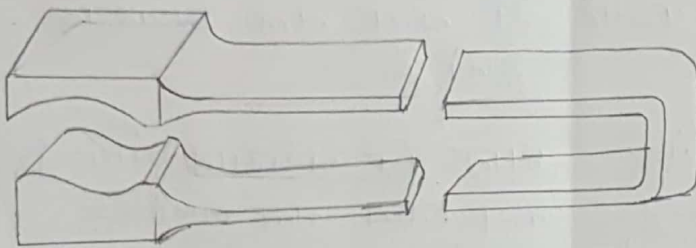

स्वेजिंग टूल फॉर पावर हैमर वर्क

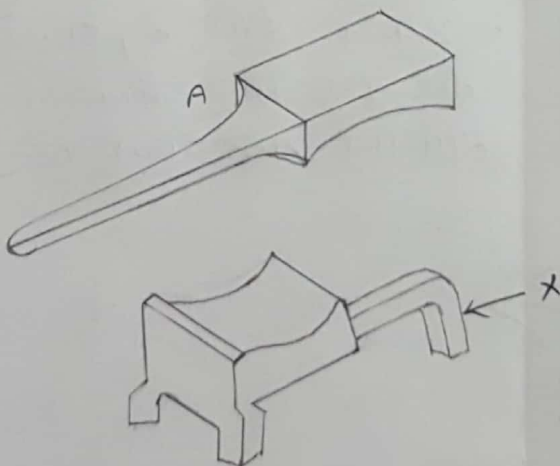


स्वेजिंग टूल फॉर डाई-ब्लॉक

शीत एवं तप्त फौर्जिंग में अन्तर,


- | | |
|---|---|
| (i) शीत फौर्जिंग में ग्रेन विकृत (dislocation) होते हैं।
Swamp of planes की क्रियाएं होती हैं। | तप्त फौर्जिंग में ग्रेन सूक्ष्मतर परिशुद्ध होता है। |
| (ii) ग्रेन साइज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। | ग्रेन साइज कम हो जाता है। |
| (iii) उत्पादन की दर अधिक एवं तीव्र होती है। | तप्त धातुओं की हैडलिंग, ओकिंग - पिट व भट्टियों आदि के प्रयोग के कारण उत्पादन दर कम होती है। |
| (iv) तप्त फौर्जिंग की तुलना में अधिक बल लगाना पड़ता है। | शीत फौर्जिंग की तुलना में कम बल आवश्यक होता है। |
| (v) धातु की सामर्थ्य और कठोरता में वृद्धि होती है। | धातु की पराभाव सामर्थ्य कम (कम बल लगाकर प्लास्टिक विचरण संभव) तन्धता बढ़ जाती है। |
| (vi) फिनिस तथा फ्लैश अपन्न नहीं होते। | फिनिस तथा फ्लैश उत्पन्न होते हैं। |
| (vii) सतह पर पपड़ी आदि उत्पन्न नहीं होती। कार्यखण्ड को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान के नीचे गरम करते हैं। | पपड़ी आदि सतह पर उत्पन्न होती हैं। धातुओं को पुनः क्रिस्टलीकरण तापमान तक गरम करते हैं। |

फोर्जिंग क्रियायें

 
- (1) ड्राइंग डाउन या स्वरजिंग : धातु के फैलाने और उसे पतला करने की क्रिया है, धातुखण्ड की मोटाई कम हो जाती है, क्रिया के लिए चपटी डबियों का प्रयोग किया जाता है,



कार्यखण्ड

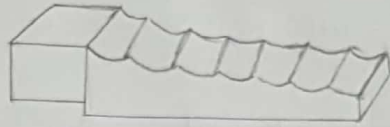

हैमरिंग के बाद अवस्था

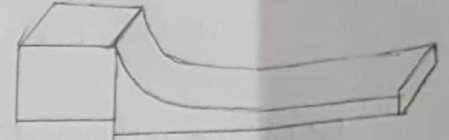

व्याधित धातुखण्ड (Finished block)

- (ii) अपरसैरिंग : धातुखण्ड का क्रॉस-सेक्शन सरिया बढ़ाया जाता है
- (iii) पंचिंग : हट पंच द्वारा बैलनाकार हिंड बनाने की प्रक्रिया
- (iv) सैरिंग डाउन (Setting down) : यह लोकल थिनिंग डाउन क्रिया है और सैट हैमर या सैट से की जाती है,
- (v) बेंडिंग : दो प्रकार की होती है (i) शार्प कर्नर बेंड्स और (ii) ग्रेजुअल बेंड्स
- (vi) फार्ज वेल्डिंग : फोर्ज शाप में किया जाने वाला आपरेशन जिसमें धातुखण्ड को गरम कर वेल्ड किया जाता है,
- (vii) कटिंग : 850°C से 900°C तक गरम कर धातुखण्ड को कारना अधिक मोटाई वाली धातु को कारने के लिए 180° के अन्तराल पर दो नॉच बनायी जाती है,
- (viii) प्लेट-डाई फोर्जिंग : यह फोर्जिंग की सरलतम विधि है कम मात्रा में भारी एवं सरल आकृति वाले कार्यखण्डों के लिए यह विधि अधिक उपयुक्त है

- (iv) इंप्रेशन डार्ड या ब्लोज डार्ड फोर्जिंग : पृष्ठ सं-06 में वर्णित,
- (x) फुलरिंग: इंप्रेशन डार्ड फोर्जिंग आपरेशन के लिए धातुखण्ड तैयार करने के लिए सर्वप्रथम फुलरिंग क्रिया की जाती है, इस क्रिया में कार्यखण्ड का क्रॉस सेक्शन कम किया जाता है और लम्बाई बढ़ायी जाती है।
- (xi) ब्लॉकिंग (Blocking) : ब्लॉकिंग क्रिया का उद्देश्य कार्यखण्ड को एक माध्यमिक आकार देना है यह क्रिया फुलरिंग के बाद स्क्वाइन्ल फिनिश इंप्रेशन देने से पूर्व की स्टेज पर की जाती है।
- (xii) ट्रिमिंग: फोर्जिंग्स पर चिपके हुए क्लैश को हटाने की क्रिया को ट्रिमिंग कहते हैं यह क्रिया हैमर द्वारा या प्रेस द्वारा की जाती है इसमें कार्यखण्ड को पुश करके ट्रिमिंग ब्लेड के नीचे से गुजारा जाता है जिस पर एक पंच लगा होता है जो ट्रिमिंग क्रिया करता है।
- (xiii) क्वाथनिंग और आयरनिंग: इन क्रियाओं द्वारा धातुखण्ड पर ब्लोज टॉलरेन्स और स्मूथ सर्फेस प्राप्त होते हैं, इन आपरेशनों के लिए विशेष प्रकार की डाइयों का प्रयोग किया जाता है क्वाथनिंग क्रिया में धातुखण्ड में विशेष आकृति बनायी जाती है, आयरनिंग क्रिया में कार्यखण्ड को एक रिंग में पुश करके उसके बाहरी व्यास को साइज में तैयार किया जाता है।

फार्जिंग क्रिया के लाभ- (Advantages of Forging)

- (i) फार्जिंग द्वारा निर्मित कंपोनेंट्स में उच्च सामर्थ्य और आघातवर्धनीयता के गुण विकसित होते हैं।
- (ii) धातु के ग्रेन-स्ट्रक्चर में सुधार होता है उनमें रेखीय फैलाव होता है जिसके फलस्वरूप आघात (impact) और फलींग-लोड सहने की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है।
- (iii) फार्जिंग से धातु की संरचना में सुधार होता है संरक्षता ~~क्षम~~ बहुत कम होकर रह जाती है, यौगिक गुणों में भी सुधार होता है।
- (iv) फार्जिंग क्रिया से पार्ट्स का यूनिफार्म-घनत्व और साथ ही यूनिफार्म-डाइमेंशन प्राप्त होते हैं।
- (v) धातुरवण्ड का वर्द्धित साइज प्राप्त होता है जिसमें पुनः मशीनिंग की आवश्यकता नहीं हो पड़ती,
- (vi) विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनायी जा सकती हैं,
- (vii) इस क्रिया में धातु का फैलाव वहीं होता है जहाँ आवश्यकता होती है अतः फार्जिंग का भार और उनकी लागत प्रभावित होती है।

फार्जिंग की सीमायें (Limitations of Forging)

- (i) क्लोज टोलरेन्स नहीं प्राप्त होती,
- (ii) डाइयों का प्रारम्भिक लागत एवं उनके रखरखाव का खर्चा अधिक होता है
- (iii) उच्च तापमान के कारण धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत जम जाती है जो डाइयों की ड्रट-फूट एवं घिसावट का कारण बनती है।